

OBS.: Tratamento dos banhos de níquel.

Antes de começar o tratamento do banho ajustar o pH para 2,5 un.

Adicionar: 2ml/l de água oxigenada 200 V

Agitar o banho por 01:00 Hora


Após 01:00 hora elevar a temperatura para 55 graus, adicionar 2,0 g/l de Permanganato de potássio (dissolvido em um pouco de água quente;

Agitar por mais 01:00 hora, mantendo a temperatura em 55 graus; em

Seguida adicionar 10 g/l carvão ativado, e agitar por mais 01:00 hora

Mantendo a temperatura. E aguardar a sedimentação por 12 horas

Filtrar para banho de trabalho, manter a bomba filtrando

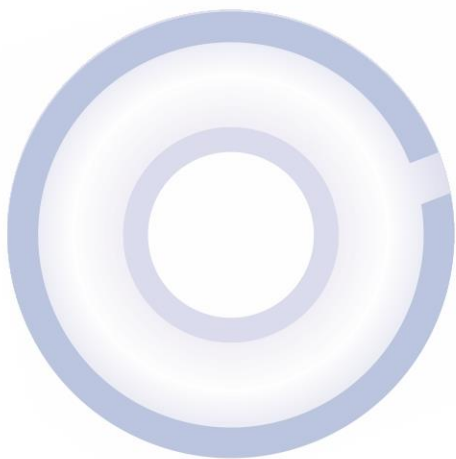

stermayer
Equipamentos e Produtos Industriais Ltda.